

KOHDEKORTIT

Sisällys

JOHDANTO	2
2 OSA-ALUEEN 2 KOHTEET	3
2.1 Iso-Aho	3
2.2 Kallioniemi	4
2.3 Lampila	5
2.4 Lamminmäki/Lampimäki	6
2.5 Lahti	7
2.6 Mustaniemi	8
2.7 Hepojoki	9
2.8 Järvikangas	10
2.9 kiinteistö 10-409-14-18	11
2.10 Mutka	12
2.11 Kiinteistö 10-409-13-126	13
2.12 Ala-Mutka	14
2.13 Uusimäki	15
2.14 Pesola	16
2.15 Järvenpää	18
2.16 Väliaho	20

JOHDANTO

Inventointi koskee kaikkia Töysän rantojen rantaosayleiskaavan osa-alueita 1-3. Selvitysalueen kohdekorteille raportoidut rakennukset ja pihapiirit on numeroitu osa-alueittain ja nimetty talon nimellä tai kiinteistönnumerolla. Kohdekortit on jaettu osa-alueittain raportteihin 1-3. Kutakin kohdekorttiluetteloa vastaa karttaliite "Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet". Inventoitavien kohteiden valinnan taustalla oli rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot ennen vuotta 1960 rakennetuista kohteista. Maastokäynnit suunnattiin selvitysalueella jälleenrakennuskauden ja sitä vanhempien rakennuskohteiden inventointiin, sillä kaupungista saadun tiedon mukaan rantaosayleiskaavan selvitysalueella ei ole tiedossa olevia modernin rakennusperinnön kohteita tai aluekokonaisuuksia.

Raportoitavia kohteita valittaessa on tehty alustavaa arvottamista sekä maastokäynnin yhteydessä että myöhemmin selvitysluonnosta läpikäydessä yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa. Kohdekortti-raporttiin valitut kohteet edustavat parhaiten selvitysalueen rakennusperinnön ominaispiirteitä. Kohdekuvausten yhteydessä on arvotettu kohteet alustavasti luokkiin 1-3. Lopullinen arvottaminen tehdään kaupungin, rakennusten omistajien ja museoviranomaisen yhteistyönä.

Kohteet on luokiteltu rantaosayleiskaavatyön yhteydessä seuraavasti:

- Luokka 1: Ensiluokkaiset sekä historialliset paikallista rakentamista edustavat kohteet.
- Luokka 2: Paikallista rakentamistapaa edustavat huomionarvoiset kohteet.
- Luokka 3: Luokan 3 kohteet ovat osa inventointia, mutta niillä ei koeta olevan erityistä tarvetta erillisille kaavamääräyksille.

2 OSA-ALUEEN 2 KOHTEET

2.1 Iso-Aho

Osoite: Salmenkyläntie 460

Rakennusvuosi: 1938

Arvotus: Rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella.

historiallinen/**rakennushistoriallinen/maisemallinen**

Arvot: Pihapiiri edustaa 1930-luvun rakentamista Salmenkyläntien varrella. Arvot päärakennuksessa ja riihessä.

Lisätietoja:

1930-luvulla, juuri ennen sotaa rakennettu päärakennus pihapiireineen sijaitsee Pitkäljärven rannan läheisyydessä. Päärakennus on noppamainen yksikerroksinen hirsirunkoinen rakennus, joka on verhottu pystyrimalaudoituksella. Ullakon huoneista kertoo päätyikkunat. Lautaverhouksen sävyinä on punamulta, ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella, ovi on vihreä puinen pariovi. Ikkunapuitteet ovat T-mallisia, yläosa on jaettu kolmeen pienempään ruutuun. Sisäänkäynti on harjakattoisen avokuistin kautta. Rakennuksen harjakatto on katettu harmaalla saumapellillä.

Pihapiirissä on kaksi talousrakennusta ja uudempi päärakennus 1980-luvulta.

- Hirsirunkoinen rihi on laajennettu lautarakenteisin lisäosin. Sisäänkäynnin yhteydessä on autokatoksena toimiva kylkiäinen. Lautaverhoukset on punamullattu, nurkkalaudat ja listat ovat valkoiset. Harjakatto on aaltopeltiä.
- Navetta on tiilin ja lautarakenteisten osien yhdistelmä 1900-luvun puolivälistä. Harjakatto on pellitetty. Laudoitus on maalattu punamullan sävyyn.

Valokuvia:



Kuvissa: 1 Ylhäällä vasemmalla vanha päärakennus, oikealla rihi. Alhaalla navetta.

2.2 Kallioniemi

Osoite: Ristimäentie 25

Rakennusvuosi: 1928

Arvotus: Luokka 2, rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella.

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Päärakennus pihapiireineen edustaa Pitkäjärven 1920-luvun rakennuskantaa. Arvot ovat kokonaisuudessa, ei niinkään yksittäisessä rakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Pitkäjärven länsirannalla. Päärakennus on verhottu pystyrimalaudoituksella. Lautaverhouksen sävynä on punamulta. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat, nurkkalaudat ja ovi on maalattu valkoisella. Rakennuksen ikkunat ovat 1-,2-,3- ja 6- ruutuiset. Ikkunoiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Sisäänkäynti on 1- kerroksisen kuistin kautta. Kuistin kohdalla on ullakolla kattolyhty. Katto on saumapeltiä.

Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluvat aitta sekä lato.

- Hirsirunkoinen ja -pintainen aitta on yksikerroksinen ja kaksiovinen. Aitta on punamullattu, ikkunanpuitteet ja vuorilaudat on maalattu valkoisella.
- Lautaverhoiltu lato on käsittelemätön.

Valokuvia:



Kuvissa: 2 Ylhäällä vasemmalla päärakennus ja oikealla aitta. Alhaalla lato.

2.3 Lampila

Osoite: Salmenkyläntie 263

Rakennusvuosi: 1953

Arvotus: Luokka 2

historiallinen/rakennushistoriallinen/**maisemallinen**

Arvot: Edustaa Salmenkyläntien 1950- luvun rakentamista. Maisemallinen rooli Salmenkyläntien varrella sekä Hautamäen Hoikan ja Pyörähäisen rannalla. Arvot ovat kokonaisuudessa, ei niinkään yksittäisessä rakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Pyörähäisen rannalla. Päärakennus on 1-kerroksinen ja ullakollinen. Julkisivu on verhottu pystyrimalaudoituksella, jonka sävy on punamulta. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella. Ikkunat ovat 2- ruutuiset. Keskellä pitkää pääjulkisivua on harjakattoinen avokuisti. Rakennuksen harjakatto on katettu vihreänsävyisellä saumapellillä.

Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi navetta, aitta sekä sauna.

- Sivurakennusten julkisivut on verhottu pystyrimalaudoituksella. Lautaverhoilujen sävynä on punamulta. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella. Ikkunat ovat 1- ja 2- ruutuisia. Ovet ovat maalattu punamullalla. Saunan harjakatto on katettu huopakatteella, muut rakennukset on katettu vihreällä saumapellillä.

Valokuvia:



Kuvissa: 3 Ylhäällä vasemmalla päärakennus, oikealla navetta. Alhaalla vasemmalla aitta ja oikealla sauna.

2.4 Lamminmäki/Lampimäki

Osoite: Salmenkyläntie 248

Rakennusvuosi: 1920

Arvotus: Luokka 1, rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella.

historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen

Arvot: Alueen vanhimpia talonpaikkoja. Arvot pihapiirissä, jossa erityisesti vanhat aitat arvokkaita. Maisemallinen rooli Salmenkyläntien varrella sekä Hautamäen Hoikan ja Pyörähäisen rannalla.

Lisätietoja:

Hautamäen Hoikan rannalla sijaitseva tilakeskus on rakentunut molemmin puolin Salmenkyläntietä ja on yhdessä Lampilan kanssa maisemallinen elementti Hautamäen Hoikan ja Pyörähäisen rannalla. Lamminmäki on selvitysalueen vanhimpia talonpaikkoja ja sitä on rakennettu ainakin jo vuonna 1753. Pihapiirin vanhimmat aitat saattavat olla tuolta ajalta. Hirsistä päärakennusta on muutettu runsaasti ja kohteen arvot ovatkin kokonaisuudessa.

Pihassa on useita piharakennuksia.

- Pihapiirin aitta ja navetta on punamullattu ja rakennusten nurkkalaudat ja vuorilaudat on maalattu valkoiseksi. Ovet ovat vihertävän harmaita. Katteet ovat peltiä. Aitan Salmenkyläntien suunnan päädyssä on portaat aitan luhdille.
- Uudempi saunarakennus on keltaiseksi maalattu lautaverhottu harjakattoinen rakennus Hautamäen Hoikan rannalla.

Valokuvia:



Kuvissa: 4 Ylhäällä vasemmalla pihapiiriä, oikealla rakennuksia molemmin puolin Salmenkyläntietä. Alhaalla kuvissa pihapiirin talousrakennukset.

2.5 Lahti

Osoite: Salmenkyläntie

Rakennusvuosi: 1920

Arvotus: Luokka 2

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Edustaa Liesjärven 1920-luvun rakentamista. Arvot pihapiirissä, jossa erityisesti vanhat aitat arvokkaita.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Liesjärven pohjoisrannalla, maisemallisesti melko sulkeutuneella paikalla. Päärakennus edustaa selvitysalueen 1920-luvun rakennuskantaa. Se on 1,5 kerroksinen hirsinen rakennus. Harjakatto on katettu tummasävyisellä pellillä. Päärakennuksessa tehty ikkunanvaihtoja, osa ikkunoista ovat T-mallisia ja osa yksiruutuisia. Sisäänkäynnin yhteydessä on harjakattoinen avokuisti. Julkisivut on maalattu punamullalla, ikkunoiden vuorilaudat, nurkkalaudat ja ovi ovat valkoisia. Piharakennukset ovat pienimittakaavaisia ja pelkistettyjä.

- Pihapiirissä on kaksi aittaa. Kaksihuoneinen yksikerroksinen aitta on hirsirakenteinen pitkänurkkainen rakennus, jonka harjakatto on katettu tiiliprofiloidulla pellillä. Hirsipinta on käsitelty punamullalla, hirsien salvoskohdat ja oven pielet on maalattu valkoiseksi. Rakennus on perustettu isojen luonnonkivilohkareiden varaan.
- Hirsi/puurakenteinen sauna on harjakattoinen ja katettu tummalla saumapellillä. Puupinnat ovat punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat ja nurkkalaudat ovat valkoisia.

Valokuvia:



Kuvissa: 5 Ylhäällä vasemmalla päärakennus, ylhäällä oikealla sauna. Alhaalla aitat.

2.6 Mustaniemi

Osoite: Hepojoentie 220

Rakennusvuosi: Arviolta 1800-1900-lukujen taite

Arvotus: Luokka 1

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Vuosisadan vaihteessa rakennettu kohde edustaa paikallista rakentamistapaa. Päärakennus ja aitta edustavia, kerroksellinen pihapiiri.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Liesjärven itärannalla Hepojoentien varrella. Toisesta päästään hirsikehän verran pidennetty paritupa on 1,5 kerroksinen pitkulainen hirsirakennus. Ensimmäisen kerroksen ja yläkerran päätyikkunat ovat T-malliset, pitkällä sivulla on 3-ruutuiset ullakkoikkunat. Harjakatto on peltikatteinen. Sisäänkäynti on suoraan pääjulkisivusta harjakatteisen avokuistin yhteydestä. Pystyrimalaudoitettu julkisivu on punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat, nurkkalaudat ja ovi ovat valkoisia.

Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi navetta, aitta, riihi ja vilja-aitta.

- Navetta on jälleenrakennuskaudelle tyypillisesti osittain tiili- ja osittain puurakenteinen. Puurakenteiset lautaverhoillut osat on punamullattu, räystäslaudat ja oven vuorilaudat ovat valkoiset. Harjakatto on peltikatteinen.
- Pitkänmallinen aitta on 1-kerroksinen, nelihuoneinen ja huonokuntoinen. Harjakatto on katettu huopakatteella, joka on repeytynyt. Julkisivu on verhottu punamullatulla pystyrimalaudoituksella. Laudoitetut ovet on maalattu okran sävyyn.
- Riihi ja vilja-aitta sijaitsevat kauempana pihapiiristä.

Valokuvia:



Kuvissa: 6 Ylhäällä vasemmalla päärakennus, oikealla navetta. Alhaalla vasemmalla riihi ja vilja-aitta ja oikealla aitta.

2.7 Hepojoki

Osoite: Hepojentie 190

Rakennusvuosi: 1920-luku

Arvotus: Luokka 2

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Edustaa Liesjärven 1920- luvun rakentamista. Arvo päärakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Hepojontien varrella Liesjärven länsirannalla, kohdassa missä tie jakaa järven kahteen osaan. Sauna ja pienempi talousrakennus sijaitsevat tien toisella puolella. Päärakennus on pienimittakaavainen yksikerroksinen hirsirakennus, joka on perustettu luonnonkivilohkareille. Harjakatto on pellitetty. Ikkunat ovat kuusiruutuiset. Sisäänkäynti on harjakattoisesta avokuistista. Pystyrimalaudoitettu julkisivu on punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat, nurkkalaudat ja ovi ovat valkoisia. Piharakennukset ovat pienimittakaavaisia ja pelkistettyjä. Isompi talousrakennus rajaa pihaa lännestä, talousrakennuksen harjakatto on notkahtanut.

Valokuvia:



Kuvissa: 7 Ylhäällä vasemmalla päärakennus, oikealla talousrakennus. Alhaalla vasemmalla sauna ja oikealla pienempi talousrakennus.

2.8 Järvikangas

Osoite: Hepojoentie 185

Rakennusvuosi: Arviolta 1800-luku

Arvotus: Luokka 1

historiallinen/**rakennushistoriallinen/maisemallinen**


Arvot: Pihapiiri edustaa Liesjärven 1800-luvun rakentamista. Päärakennus näkyy Hepojoentieltä maiseman kiintopisteenä. Arvot ovat kokonaisuudessa, ei niinkään yksittäisessä rakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Liesjärven rannan tuntumassa. Päärakennus edustaa paikallista rakentamistapaa. Se on hirsirakenteinen paritupa 1800-luvulta. Ikkunat ovat T-mallisia, ullakolla on haukaniikkunat. Pystyrimalaudoitus on punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat, nurkkalaudat ja ovi ovat valkoisia. Piharakennuksista näyttävien on suurimittakaavainen kulmanavetta.

- Kulmanavetta on osittain tiilirakenteinen. Puurakenteiset lautaverhoillut osat on punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat ovat okran sävyisiä. Harjakatto on katettu pellillä toista päätyä lukuun ottamatta. Navetan toinen pääty on puurakenteinen ja katettu huopakatteella, joka on osittain romahtanut.
- Yksikerroksinen aittarakennus on verhottu pystyrimalaudoituksella, joka on punamullattu. Harjakatto on katettu huopakatteella.

Valokuvia:

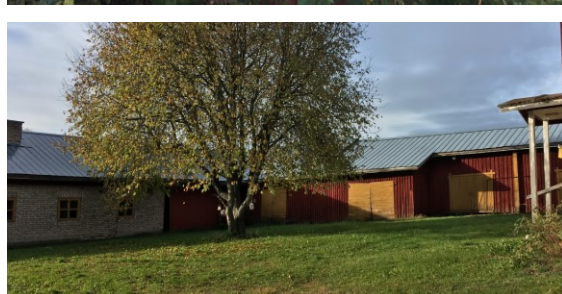

Kuvissa: 8 Ylhäällä vasemmalla päärakennus, oikealla aitta. Alhaalla kulmanavetta.

2.9 kiinteistö 10-409-14-18

Osoite: Ristijärventie 56

Rakennusvuosi: 1923

Arvotus: Luokka 3

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Päärakennus edustaa pienimittakaavaista 1920-luvun rakentamista. Arvo päärakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Iso-Ristijärven pohjoisrannalla. Maisemallisesti rakennuspaikka on sulkeutunut. Päärakennus on säilyttänyt peruspiirteensä. Rakennus on 1-kerroksinen ja ullakollinen. Julkisivu on verhottu pystyrimalaudoituksella. Pystyrimalaudoitus on punamullattu, ikkunoiden vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Ikkunat ovat 2- ruutuiset, kuistilla 1- ruutuiset. Ikkunanpuitteet ovat tummanruskeat. Sisäänkäynti on harjakattoisen kuistin kautta. Harjakatto on huopakatteinen.

Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi pienet tummanruskeat lautaverhoilut pulpettikattoiset talousrakennus ja saunarakennus.

Valokuvia:



Kuvissa: 9 Päärakennus taustalla talousrakennus.

2.10 Mutka

Osoite: Hepojoentie 11

Rakennusvuosi: Arviolta 1800-1900-lukujen taite

Arvotus: Luokka 1

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Päärakennus edustaa Mutkankylän 1800-1900-luvun taitteen rakentamista. Arvo päärakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Hepojoentien ja Mutkankyläntien risteyksessä Mutkanjärven pohjoispäässä. Päärakennus on 1,5-kerroksinen hirsirunkoinen paritupa, jonka julkisivun eteläpää on verhottu vaakalaudoituksella. Pitkät sivut ovat hirsipinnalla. Julkisivu on punamullattu. Ikkunoiden vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Ikkunat ovat 6-ruutuiset, ullakon pikkuikkunat 4-ruutuiset. Julkisivuun on lisätty yksikerroksinen harjakatollinen kuisti, jonka ikkunat ovat 6- ja 9- ruutuiset.

Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on pienehköjä talousrakennuksia.

Valokuvia:



Kuvissa: 10 Vasemmalla päärakennus ja oikealla hirsirunkoinen aitta.

2.11 Kiinteistö 10-409-13-126

Osoite: Mutkankyläntie

Rakennusvuosi: Arviolta 1900- luvun alku

Arvotus: Luokka 1

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Edustaa Mutkankylän pienimittakaavaista 1900-luvun alun rakentamista. Arvo päärakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Mutkankyläntien varrella, Mutkanjärven tuntumassa. Pihapiiri ei sijaitse rannalla. Päärakennus on 1-kerroksinen noppamainen rakennus, jossa on ullakko. Julkisivu on verhottu vaakalaudoituksella, joka on keltaiseksi maalattu. Vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella, ikkunanpuitteet ja ovi on vaalean ruskeat. Rakennuksen pääikkunat ovat T-malliset ja kolmejakoiset, joiden yläosa on jaettu neljään ruutuun. Ullakolla on pienet puolikaaren muotoiset ikkunat rakennuksen päissä. Pihan puolen ikkunat ovat kapeita ja koristeellisia. Sisäänkäynti on harjakatollisen avokuistin kautta. Kuistissa on ristikkokaide. Rakennuksen harjakatto on katettu tiiliprofiloidulla pellillä.

Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu yksikerroksinen hirsirunkoinen aittarakennus, jota on jatkettu puurakenteisella osalla. Aitta on punamallattu. Vaakalaudoitetut ovet ovat kellertävän sävyiset. Harjakatto on huopakatteinen.

Valokuvia:



Kuvissa: 11 Ylhäällä päärakennus ja alhaalla aitta.

2.12 Ala-Mutka

Osoite: Mutkankyläntie 864

Rakennusvuosi: 1891, tila 1600- luvulta. Navetta 1963.

Arvotus: Luokka 1, rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella.

historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen

Arvot: Ala-Mutkan tila on selvitysalueen vanhimpia. Kohde edustaa Mutkankylän 1800- luvun rakentamista ja on maisemallisesti melko näkyvällä paikalla.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Mutkanjärven tuntumassa, Mutkankyläntien varrella. Tila on alun perin 1600-luvulta. Pihapiiriin kuuluu kaksi päärakennusta, joista toinen on tyhjillään. Ne kuuluvat eri kiinteistöihin, mutta muodostavat yhteisen pihapiirin.

Päärakennus on 1-kerroksinen ullakollinen hirsirunkoinen rakennus. Julkisivu on verhottu pystyrimalaudoituksella, joka on sävyltään kellertävä. Rakennuksen pääty on ullakko-osastaan valkoinen. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella. Räystäslaudat ja ikkunoiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Ikkunat ovat ristipuitteiset ja 4-ruutuiset. Ullakon haukkaikkunat ovat 3- ruutuiset. Sisäänkäynti on yksikerroksisen harjakattoisen kuistin kautta. Rakennuksen pohjoispäätä on jatkettu yksikerroksisella rakennuksensuuntaisella lisäsiivellä.

Isomman päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluvat toinen, tyyliltään pelkistetympi pienempi päärakennus sekä suuret punamullatut halli ja navetta.

Valokuvia:



Kuvissa: 12 Ylhäällä vasemmalla isompi päärakennus ja oikealla pienempi. Alhaalla vasemmalla navetta ja oikealla halli.

2.13 Uusimäki

Osoite: Mutkankyläntie 824

Rakennusvuosi: 1800- I, peruskorjattu 1950-I ja 1974

Arvotus: Ei kaava-alueella.

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Monikerroksellinen pihapiiri edustaa paikallista rakentamistapaa. Arvo päärakennuksessa ja vanhoissa aitoissa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee Mutkankyläntien varressa, Mutkanjärven läheisyydessä. Päärakennus on hirsirunkoinen paritupa, jossa pirtin puoli on kahden kammarin levyinen. Huonejako on erotettavissa pitkistä hirsisalvoksista, jotka on koteloitu ja maalattu valkoiseksi. Julkisivu on verhottu pystyrimalaudoituksella. Lautaverhouksen sävynä on punamulta. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella. Ikkunanpuitteet ovat ristin mallisia ja 4- ruutuisia. Sisäänkäynti on harjakattoisen avokuistin kautta. Sisäänkäynnin viereiset ikkunat ovat 1- ruutuiset.

Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluvat kaksi kaksikerroksista hirsirunkoista aittaa, osittain tiilirunkoinen talousrakennus sekä pihapiirin taustalla oleva riihi. Tiilinen talousrakennus/navetta on ilmeisesti ollut osa isompaa navettaa, jonka on puurakenteiset osat on purettu.

Valokuvia:



Kuvissa: 13 Ylhäällä päärakennus ja aitta. Alhaalla toinen aitta ja tiilirakenteinen navetta/talousrakennus.

2.14 Pesola

Osoite: Mutkankyläntie 629

Rakennusvuosi: Päärakennus I 1894, korjattu perusteellisesti 1963, päärakennus II 1962, navetta 1936.

Arvotus: Luokka 1

historiallinen/rakennushistoriallinen/maisemallinen

Arvot: Monikerroksellinen pihapiiri, joka edustaa paikallista rakentamistapaa. Arvot ovat päärakennuksessa ja pihapiirin rakennuksissa.

Lisätietoja:

Päärakennus on 1,5- kerroksinen hirsirakennus vuodelta 1894. Sen julkisivu on verhottu pysty-vaaka-pystylaudoituksella, joka on keltaisen sävyinen. Ikkunanpuitteet, vuorilaudat, räystäslaudat ja nurkkalaudat on maalattu valkoisella. Ikkunoiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Ikkunat ovat 6-ruutuiset, ullakon haukkaikkunat ovat 2- ruutuiset ja ristikkokoristeiset. Harjakatto on katettu punaisella tiiliprofiloidulla pellillä. Sisäänkäynti on harjakatollisen avokuistin kautta. Ovi on maalattu vaalean sinisellä.

Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu useita rakennuksia: muun muassa pienempi päärakennus, navetta ja hirsiaitta sekä hirsirakenteisia varastorakennuksia.

- Pienempi päärakennus on yksikerroksinen ja tyyliltään pelkistetympi kuin varsinainen päärakennus. Julkisivu on vaakalaudoitettu ja sen sävy on keltainen. Ikkunat ovat 1- ja 2- ruutuiset. Harjakatto on katettu punaisella aaltopellillä. Nurkkalaudat ja ikkunoiden vuorilaudat on maalattu vaalean ruskeaksi. Ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Ovi on sinisen sävyinen.
- Navetta on osittain tiilirakenteinen ja suurikokoinen. Parvi- ja varasto-osuus ovat lautarakenteisia. Laudoitus on punamullattu. Harjakatto on tiilikatteinen. Ikkunat ovat 1- ja 2- ruutuiset. Ovet ovat keltaiset.
- Hirsirakenteinen aitta on 1,5-kerroksinen ja kolmihuoneen levyinen. Julkisivu on verhottu pystyrimalaudoituksella. Lautaverhouksen sävynä on punamulta, ikkunanpuitteet, vuorilaudat ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Ovet ovat vaakalaudoitettu ja maalattu keltaiseksi. Alakerran huoneista kahdessa on yksi ovi ja yhdessä pariovet. Ullakon ikkunat ovat 2- ja 3- ruutuiset.

Valokuvia:



Kuvissa: 14 Vasemmalla isompi päärakennus ja oikealla pienempi.



Kuvissa: 15 Ylhäällä navetta ja luhtiaitta, alhaalla hirsirakenteisia varastorakennuksia.

2.15 Järvenpää

Osoite: Kulhantie 204

Rakennusvuosi: Päärakennus 1925

Arvotus: Ei kaava-alueella

historiallinen/**rakennushistoriallinen/maisemallinen**

Arvot: Useasta piharakennuksesta ja päärakennuksesta koostuva talonpoikaisajan rakentamisesta kertova pihapiiri, joka edustaa 1920-luvun rakentamista. Arvot ovat päärakennuksessa ja pihapiirin rakennuksissa.

Lisätietoja:

Laaja-alainen monesta talonpoikaisrakennuksesta koostuva pihapiiri sijaitsee Liesjärven eteläpuolella Kulhantien molemmin puolin. Pihapiirin pohjoisreunan peltoa kiertää pitkä kiviaita. Päärakennus on hirsirunkoinen 1-kerroksinen ullakollinen rakennus, joka on vaakalaudoitettu päätykolmioiden pystyлаudoitusta lukuun ottamatta. Kate on huopaa. Sisäänkäynnin yhteydessä on kookas rakennuksen korkuinen kuisti. Ikkunat ovat kuistissa ristipuitteiset ja ullakolla kuusiruutuiset. Pohjakerroksen ikkunat on uusittu. Perustukset ovat luonnonkiviä.

Pihapiirissä on useita talousrakennuksia:

- Kaksikerroksisen aitan pitkällä takajulkisivulla on lautarakenteinen kylkiäinen. Nurkkakiville perustettu aitta on kaksiovinen. Puiset vaakalaudoitetut ovet ovat okransävyiset. Pystyrimalaudoitettu hirsirakennus on käsitelty punamullalla, nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Ullakolla on kaksi haukanikkunaa. Kate on huopaa.
- Päätyovellinen pikkuaitta on otsallinen ja otsassa on pieni neliömäinen ikkuna-aukko. Ovi on lautarakenteinen ja okransävyinen. Hirsipinta on käsitelty punamullalla, nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Kate on huopaa.
- Navetta on yhdistelmä punatiiltä ja puupintaa. Harjakatto on huopakatteinen. Isot pariovet ovat okransävyiset, nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Muutoin puupinnat ovat punamullattuja.

Valokuvia:



Kuvissa: 16 Vasemmalla päärakennus ja oikealla aitta.



Kuvissa: 17 Ylhäällä navetta eri suunnista. Alhaalla riihi ja otsallinen aitta.

2.16 Väliaho

Osoite: Saarimäentie 146

Rakennusvuosi: 1850

Arvotus: Ei kaava-alueella

historiallinen/**rakennushistoriallinen**/maisemallinen

Arvot: Päärakennus on alueen vanhimpia, vuodelta 1850. Arvo päärakennuksessa.

Lisätietoja:

Kohde sijaitsee viljelyaukean keskellä Haukilammen läheisyydessä Saarimäentien varrella. 1800-luvun puolivälistä lähtöisin oleva hirsinen päärakennus vuorattu vaalealla rappauksella. Ikkunat on vaihdettu ja harjakattoon on tehty keskiosaan harjakatteinen frontoni (kattolyhty). Kate on tiiltä. Perustukset on maalattu punaiseksi ja tulevat julkisivupinnasta ulos. Pihapiirin hirsiset ja puurakenteiset talousrakennukset ovat huonokuntoisia.

Valokuvia:



Kuvissa: 18 Väliahon päärakennus ja piharakennukset